

Guia de Instalação e Configuração
020-102921-02

CP2315-RGB

CHRISTIE®

NOTIFICAÇÕES

DIREITOS AUTORAIS E MARCAS COMERCIAIS

Copyright © 2019 Christie Digital Systems USA Inc. Todos os direitos reservados.

Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais ou registradas ou nomes comerciais de seus respectivos titulares.

GERAL

Foram feitos todos os esforços para garantir a precisão, mas em alguns casos podem ocorrer alterações nos produtos ou na disponibilidade que não estão refletidas neste documento. A Christie se reserva o direito de alterar as especificações a qualquer momento, sem notificação prévia. As especificações de desempenho são típicas, mas podem variar de acordo com as condições que estiverem fora do controle da Christie, como a conservação do produto em condições operacionais adequadas. As especificações de desempenho são baseadas nas informações disponíveis na ocasião da impressão. A Christie não dá garantias de nenhum tipo sobre este material, incluindo, mas não limitadas a, garantias implícitas de adequação para um fim específico. A Christie não será responsável por erros, ou por danos incidentes ou emergentes associados ao desempenho ou utilização deste material. Instalações de fabricação canadenses certificadas pela ISO 9001 e 14001.

GARANTIA

Os produtos são garantidos segundo a garantia limitada padrão da Christie, cujos detalhes completos estão disponíveis através do contato com o seu revendedor Christie ou a própria Christie. Além de outras limitações que possam ser especificadas na garantia limitada padrão da Christie, na medida em que relevante ou aplicável ao seu produto, a garantia não cobre:

- a. Problemas ou danos ocorridos durante o transporte, seja qual for o sentido.
- b. Problemas ou danos causados pela combinação do produto com equipamentos que não sejam da Christie, como sistemas de distribuição, câmeras, reprodutores de DVD, etc., ou uso do produto com qualquer dispositivo de interface que não seja da Christie.
- c. Problemas ou danos causados por utilização incorreta, fonte de energia inadequada, acidentes, incêndio, inundação, raios, terremotos ou qualquer outro desastre natural.
- d. Problemas ou danos causados pela instalação/alinhamento inadequado ou modificação do equipamento que não tenha sido realizada por um prestador de serviços de consertos autorizados da Christie ou do pessoal de serviço da Christie.
- e. O uso de gabinetes de produtos de terceiros para proteção ambiental durante o uso externo deve ser aprovado pela Christie.
- f. Problemas ou danos causados por uso de um produto em uma plataforma de movimento ou em outro dispositivo móvel quando esse produto não tiver sido projetado, modificado ou aprovado pela Christie para tal uso.
- g. Exceto quando o produto for designado para uso externo, problemas ou danos causados pelo uso do produto ao ar livre a menos que o referido produto esteja protegido contra precipitação ou outras condições atmosféricas ou ambientais adversas e a temperatura ambiente estiver dentro da temperatura ambiente recomendada estabelecida nas especificações para o referido produto.
- h. Defeitos causados pelo uso normal ou de outra forma devidos ao envelhecimento normal de um produto.

A garantia não se aplica a nenhum produto cujo número de série tenha sido removido ou ocultado. A garantia também não se aplica a nenhum produto vendido por um revendedor a um usuário final fora do país onde se localiza o revendedor a menos que (i) a Christie possua um escritório no país onde se localiza o usuário final ou (ii) tenha sido paga a taxa de garantia internacional exigida.

A garantia não obriga a Christie a fornecer nenhum serviço de garantia no local onde se encontra o produto.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva é uma parte importante da operação contínua e adequada do seu produto. O descumprimento da manutenção conforme exigido e em conformidade com o cronograma de manutenção especificado pela Christie anulará a garantia.


REGULAMENTAR

O produto foi testado, e foi observado que ele cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Parte 15 das Regras do FCC. Esses limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial quando o produto for operado em um ambiente comercial. O produto gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial para as comunicações de rádio. É possível que a operação do produto em uma área residencial cause interferência prejudicial, o que exigirá que o usuário corrija a interferência por conta própria.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

AMBIENTAL

O produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. O símbolo  significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, no final de sua vida útil, devem ser descartados separadamente do lixo regular. Descarte o produto adequadamente e de acordo com os regulamentos locais. Na União Europeia existem sistemas de coleta separada para produtos elétricos e eletrônicos usados. Ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!

Conteúdo

Precauções de segurança.	5
Precauções gerais de segurança.	5
Precauções de segurança com o laser.	5
Precauções de energia CA.	6
Distância de perigo de intensidade da luz.	6
Rótulos do produto.	8
Perigos gerais.	9
Ação obrigatória.	10
Rótulos elétricos.	10
Rótulos adicionais de perigo.	10
Introdução.	12
Documentação do produto.	12
Documentação correlata.	12
Componentes do projetor (frente).	12
Componentes do projetor (traseira).	14
Lista de componentes.	14
Recursos-chave.	14
Contate o seu revendedor.	15
Instalação e configuração.	16
Requisitos do local.	16
Preparação do local de instalação.	16
Como levantar e posicionar o projetor.	17
Conexão da alimentação.	17
Conexão a um no-break.	20
Instalação da lente.	22
Instalação do painel sensível ao toque.	24
Modos de alimentação do projetor.	25
Como ligar ou desligar o projetor.	26
Conexão com o projetor.	26
Como ligar ou desligar a fonte de luz.	26
Ativação do acoplamento.	27
Conclusão da lista de verificação de instalação.	27

Conexão de dispositivos ao projetor e estabelecimento de comunicação.	28
Conexões da cabeça do projetor e LEDs de status.	28
Conexão do projetor a uma rede.	30
Conexão de dispositivos à porta 3D.	30
Gerenciamento da fonte de luz.	31
Criação de um novo arquivo de laser.	31
Modificação de um arquivo de laser existente.	33
Cópia de configurações existentes de laser para um novo arquivo.	33
Exclusão de um arquivo de laser.	33
Ajuste da imagem.	35
Calibração do Sistema de Lente Inteligente.	35
Correção do efeito de vinheta.	35
Ajuste da inclinação e nível do projetor.	35
Correção do efeito keystone.	36
Exibição de um padrão de teste.	37
Ajuste do integrador e espelho escamoteável.	37
Alinhamento do eixo óptico.	40
Ajuste da convergência do DMD.	43
Correção da cor na tela.	44
Regulamentar.	45
Segurança.	45
Compatibilidade eletromagnética.	45
Emissões.	45
Imunidade.	45
Ambiental.	46

Precauções de segurança

Saiba mais sobre as precauções de segurança relativas ao projetor Christie CP2315-RGB.

Precauções gerais de segurança

Leia todas as diretrizes de segurança e de advertência antes de instalar ou operar o projetor.



Advertência! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- PERIGO DE TROPEÇAR OU DE INCÊNDIO! Posicione todos os cabos onde não possam entrar em contato com superfícies quentes, ser puxados, nem causar tropeços ou ser danificados por pessoas que andarem sobre os cabos ou por objetos que rolem por cima deles.
- Este produto deve ser instalado dentro de um local de acesso restrito não acessível ao público em geral.
- Somente pessoal treinado sobre as precauções para a localização de acesso restrito podem ter acesso concedido à área.
- Instale o produto de forma que os usuários e o público não possam entrar na área restrita ao nível do olho.
- PERIGO DE QUEIMADURA E ELÉTRICO! Tenha cuidado ao acessar os componentes internos.
- Alta corrente de vazamento presente quando conectado a sistemas de energia de TI.
- RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUE! Use somente os acessórios e peças sobressalentes especificados pela Christie.
- PERIGO DE INCÊNDIO! Não use um fio de alimentação, arnês ou cabo que pareça danificado.
- SUBSTÂNCIA PERIGOSA! Cuidado ao manusear o produto, pois ele contém etileno glicol. Não ingerir o líquido refrigerante. Para informações sobre manuseio seguro, consulte a FISPQ para o líquido refrigerante.
- São necessárias no mínimo quatro pessoas ou equipamento apropriado de içamento para erguer, instalar ou mover o produto com segurança.
- Não instale nem opere o projetor em nenhuma posição que não atenda as especificações do produto mencionadas para alinhamento e orientação.



Cuidado! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

- Somente técnicos qualificados da Christie têm autorização para abrir os envoltórios dos produtos.

Precauções de segurança com o laser

Leia todas as diretrizes de segurança e de advertência antes de operar o projetor de laser.



Advertência! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Não opere o projetor de cinema sem todas as suas tampas no lugar.
- PERIGO DE RADIAÇÃO DE LASER! Este projetor possui um módulo de laser incorporado de Classe 4. Nunca tente desmontar ou modificar o módulo do laser.
- Não olhe diretamente para a lente quando a fonte de luz estiver ligada. O brilho extremamente alto pode causar lesões permanentes nos olhos.
- Possível risco de radiação óptica emitida deste produto. (Risco Grupo 3)

Precauções de energia CA

Leia todas as diretrizes de segurança e de advertência antes de conectar à alimentação CA.



Advertência! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- PERIGO DE CHOQUE! Somente use o cabo de alimentação CA fornecido com o projetor ou recomendado pela Christie.
- RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUE! Não tente operar a menos que o cabo de alimentação, tomada e plugue atendam às normas locais de capacidade nominal apropriadas.
- PERIGO DE CHOQUE! Não tente a operação se a alimentação de CA não estiver dentro da faixa de corrente e tensão especificadas, conforme especificado no rótulo de licença.
- PERIGO DE CHOQUE! O fio de CA deve ser inserido numa tomada com aterramento.
- PERIGO DE CHOQUE! Um fio terra dedicado e protegido deve ser instalado no produto por técnicos ou eletricitas qualificados da Christie antes que ele possa ser conectado à energia.
- PERIGO DE CHOQUE! Desconecte o produto da CA antes de instalar, mover, fazer a manutenção, limpar, remover componentes ou de abrir qualquer envoltório.
- Instale o produto perto de uma tomada CA de fácil acesso.



Cuidado! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

- PERIGO DE INCÊNDIO! Não use um fio de alimentação, arnês ou cabo que pareça danificado.
- RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUE! Não sobrecarregue as tomadas de alimentação e cabos de extensão.
- PERIGO DE CHOQUE! A alimentação usa fusíveis de neutro e polo duplo.

Distância de perigo de intensidade da luz


Este projetor foi classificado como Risco Grupo 3 segundo a norma IEC 62471:2006 devido à possível emissão de radiação térmica e óptica prejudicial.



Advertência! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em ferimentos graves.

- PERIGO DE CEGUEIRA PERMANENTE/TEMPORÁRIA! Não é permitida nenhuma exposição direta ao feixe. Produto de Laser Classe 1 - Risco Grupo 3 segundo a IEC 60825-1:2014 e IEC 62471:2006.
- PERIGO DE CEGUEIRA PERMANENTE/TEMPORÁRIA! Os operadores devem controlar o acesso ao feixe dentro da distância de perigo ou instalar o produto a uma altura que impeça a exposição dos olhos dos expectadores dentro da distância de perigo. A zona de perigo não pode ser mais baixa do que 2,5 metros (instalações nos EUA) ou 2,0 metros (instalações globais) acima de qualquer superfície sobre a qual as pessoas tiverem permissão para ficar em pé, e a distância horizontal para a zona de perigo deve ser de no mínimo 1,0 metro.
- BRILHO EXTREMO! Não coloque objetos refletivos no caminho da luz do produto.

O diagrama e tabela seguintes mostram as zonas para distâncias de perigo de radiação para os olhos e pele:

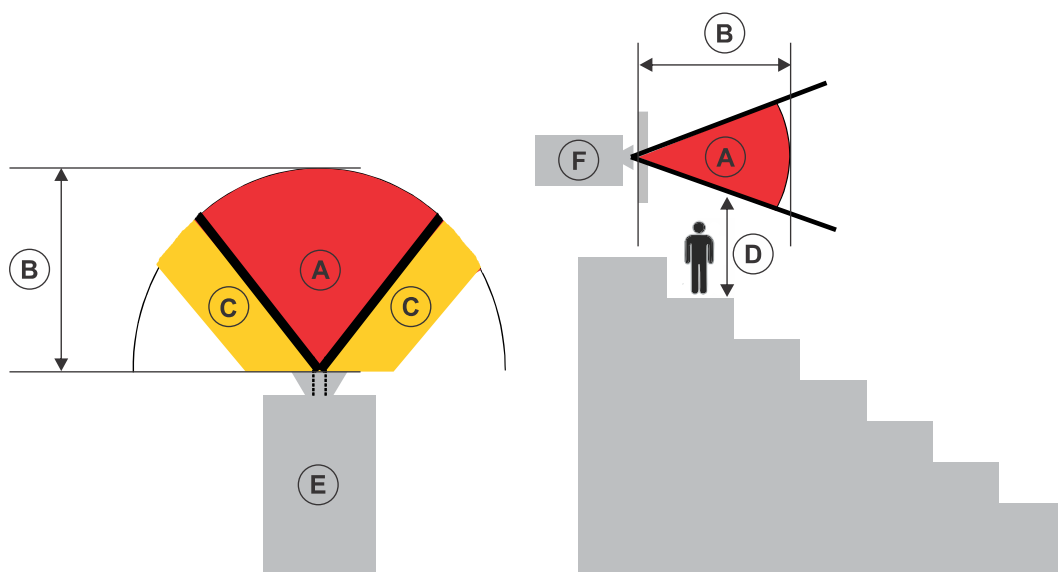

- A—Zona de perigo. A região de espaço onde a luz de projeção do projetor iluminado a laser fica acima dos limites de emissão para Risco Grupo 2. A intensidade da luz pode causar dano ocular após uma exposição momentânea ou breve (antes que uma pessoa possa desviar seus olhos para longe da fonte de luz). A luz pode causar a ocorrência de queimaduras de pele.
- B—Distância de perigo. Os operadores devem controlar o acesso ao feixe dentro da distância de perigo ou instalar o produto para evitar a potencial exposição dos olhos dos espectadores dentro da distância de perigo.
- C—Nenhuma zona de acesso. distância horizontal da zona de não acesso deve ser de no mínimo 1,0 metro.
- D—Distância vertical até a zona de perigo. A zona de perigo não pode ser mais baixa do que 2,5 metros (instalações nos EUA) ou 2,0 metros (instalações globais) acima de qualquer superfície sobre a qual as pessoas tiverem permissão para ficar em pé.
- E—Representa a vista de cima do projetor.
- F—Representa a vista lateral do projetor.

Apenas para o mercado dos EUA, as distâncias de perigo são baseadas do documento de orientação da FDA 1400056, *Classification and Requirements for Laser Illuminated Projectors (LIPs)*, datado de 18 de fevereiro de 2015:

Projection Lens	Part Number	Hazard Distance (m)
1.05:1 DLPCine HB zoom lens	108-319104-XX	1.2
1.2-1.75:1 DLPCine HB zoom lens	108-350109-XX	1.8
1.39-1.9:1 DLPCine HB zoom lens	108-327103-XX	2.1
1.5-2.2:1 DLPCine HB zoom lens	108-329105-XX	2.3
1.75-2.4:1 DLPCine HB zoom lens	108-321107-XX	2.6
1.9-3.0:1 DLPCine HB zoom lens	108-328104-XX	3.2
Lente Zoom DLPCine HB 2,4-3,9:1	108-322108-XX	4.1

Para todos os outros mercados, as distâncias de perigo baseiam-se na IEC 62471-5:2015, *Photobiological safety of lamps and lamp systems – Part 5: Image projectors*:

Projection Lens	Part Number	Hazard Distance (m)
1.05:1 DLPCine HB zoom lens	108-319104-XX	1.2
1.2-1.75:1 DLPCine HB zoom lens	108-350109-XX	1.8
1.39-1.9:1 DLPCine HB zoom lens	108-327103-XX	2.1
1.5-2.2:1 DLPCine HB zoom lens	108-329105-XX	2.3
1.75-2.4:1 DLPCine HB zoom lens	108-321107-XX	2.6
1.9-3.0:1 DLPCine HB zoom lens	108-328104-XX	3.2
2.4-3.9 DLPCine HB zoom lens	108-322108-XX	4.1

Para instalações nos Estados Unidos

Para instalações de projetor iluminado por laser nos Estados Unidos, deve haver o seguinte:

- A sala de projeção deve estar claramente identificada com a colocação de sinalização de acesso restrito e advertência de laser. A sinalização da sala de projeção deve exibir a advertência “Não será permitida nenhuma exposição direta ao feixe”.
- A Lista de verificação de instalação do Sistema de Projeção a Laser da Christie deve ser inteiramente preenchida após a instalação e enviada para lasercompliance@christiedigital.com. Uma cópia deve permanecer no local. Essa lista de verificação pode ser encontrada como um documento separado na caixa de acessórios junto com o manual.
- Se estiver instalando nos estados americanos do Arizona, Flórida, Georgia, Illinois e Massachusetts, consulte www.christiedigital.com para exigências regulatórias adicionais.

Rótulos do produto

Saiba sobre os rótulos que podem ser usados no produto. Os rótulos no seu produto podem ser amarelos ou preto e branco.

Perigos gerais

Podem aplicar-se advertências de perigo também a acessórios uma vez que estiverem instalados em um produto Christie que estiver conectado à energia.

Risco de incêndio e choque



Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva ou umidade. Não altere o plugue de alimentação, nem sobrecarregue a tomada de alimentação nem o use com fios de extensão. Não remova o envoltório do produto. Somente técnicos de assistência autorizados da Christie têm autorização para fazer a manutenção do produto.

Risco elétrico



Risco de choque elétrico. Não remova o envoltório do produto. Somente técnicos de assistência autorizados da Christie têm autorização para fazer a manutenção do produto.



Perigo geral.



Perigo de eletrocução. Para evitar lesões corporais, sempre desconecte todas as fontes de alimentação antes de executar procedimentos de manutenção ou reparos.



Perigo de superfície quente. Para evitar lesões corporais, deixe o produto resfriar pelo tempo recomendado antes de realizar manutenção ou reparos.



Perigo de queimadura. Para evitar lesões corporais, deixe o produto resfriar pelo tempo recomendado antes de realizar manutenção ou reparos.



Perigo de radiação óptica. Para evitar lesões corporais, nunca olhe diretamente para a fonte de luz.



Perigo de peças móveis. Para evitar lesões corporais, mantenha as mãos afastadas e roupas largas presas.



Perigo de ventoinha. Para evitar lesões corporais, mantenha as mãos afastadas e roupas largas presas. Sempre desconecte todas as fontes de alimentação antes de executar procedimentos de manutenção ou reparos.



Perigo de laser. Para evitar lesões corporais, evite exposição dos olhos ou pele a radiações diretas ou dispersas.



Perigo de tensão. Para evitar lesões corporais, sempre desconecte todas as fontes de alimentação antes de executar procedimentos de manutenção ou reparos.



Não para uso doméstico.

Ação obrigatória



Consulte o manual de serviços.



Desconecte todas as fontes de alimentação antes de executar procedimentos de manutenção ou reparos.

Rótulos elétricos



Indica a presença de um ponto de terra de proteção.



Indica a presença de um ponto de terra.


Rótulos adicionais de perigo



Indica radiação de laser Classe 4 quando aberto. Evite exposição dos olhos ou pele a radiações diretas ou dispersas.



PRODUTO DE LASER CLASSE 1 IEC 60825-1
Comprimentos de onda: 450 nm a 645 nm



Variância de laser FDA (somente projetores para os EUA)



Indica um perigo de luz. Não olhe diretamente para a lente. O brilho extremamente alto pode causar lesões permanentes nos olhos. Produto de laser Classe 1 - Risco Grupo 3 segundo a IEC 60825-1:2014 e IEC 62471:2006



Indica alta corrente de fuga. Conexão de terra essencial antes de conectar a alimentação.



Indica um perigo de luz. Não olhe diretamente para a lente. O brilho extremamente alto pode causar lesões permanentes nos olhos.

Introdução


Este manual foi desenvolvido para operadores profissionalmente treinados dos sistemas de projeção de alto brilho CP2315-RGB da Christie.

Para documentação completa de produção e suporte técnico, vá para www.christiedigital.com.

Documentação do produto

Para instalação, configuração e informações ao usuário, veja a documentação do produto disponível no website da Christie Digital Systems USA Inc. Leia todas as instruções antes de usar ou fazer manutenção deste produto.

1. Acesse a documentação no website da Christie:
 - Vá para <http://bit.ly/2JVe2In> ou <https://www.christiedigital.com/en-us/cinema/cinema-products/digital-cinema-projectors/christie-cp2315-rgb>
 - Escaneie o QR code, usando um aplicativo de leitor de QR code num celular ou tablet.

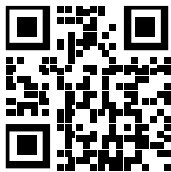

2. Na página do produto, selecione o modelo e alterne para a aba **Downloads**.


Documentação correlata

Estão disponíveis informações adicionais sobre o projetor nos seguintes documentos.

- *CP2315-RGB User Guide (P/N: 020-102768-XX)*
- *CP2315-RGB Product Safety Guide (P/N: 020-102765-XX)*
- *Cinema 2K-RGB Service Guide (P/N: 020-102770-XX)*
- *CineLife Serial Commands Guide (P/N: 020-102774-XX)*
- *CP2315-RGB Specifications Guide (P/N: 020-102776-XX)*


Componentes do projetor (frente)

Saiba mais sobre os componentes na frente do projetor

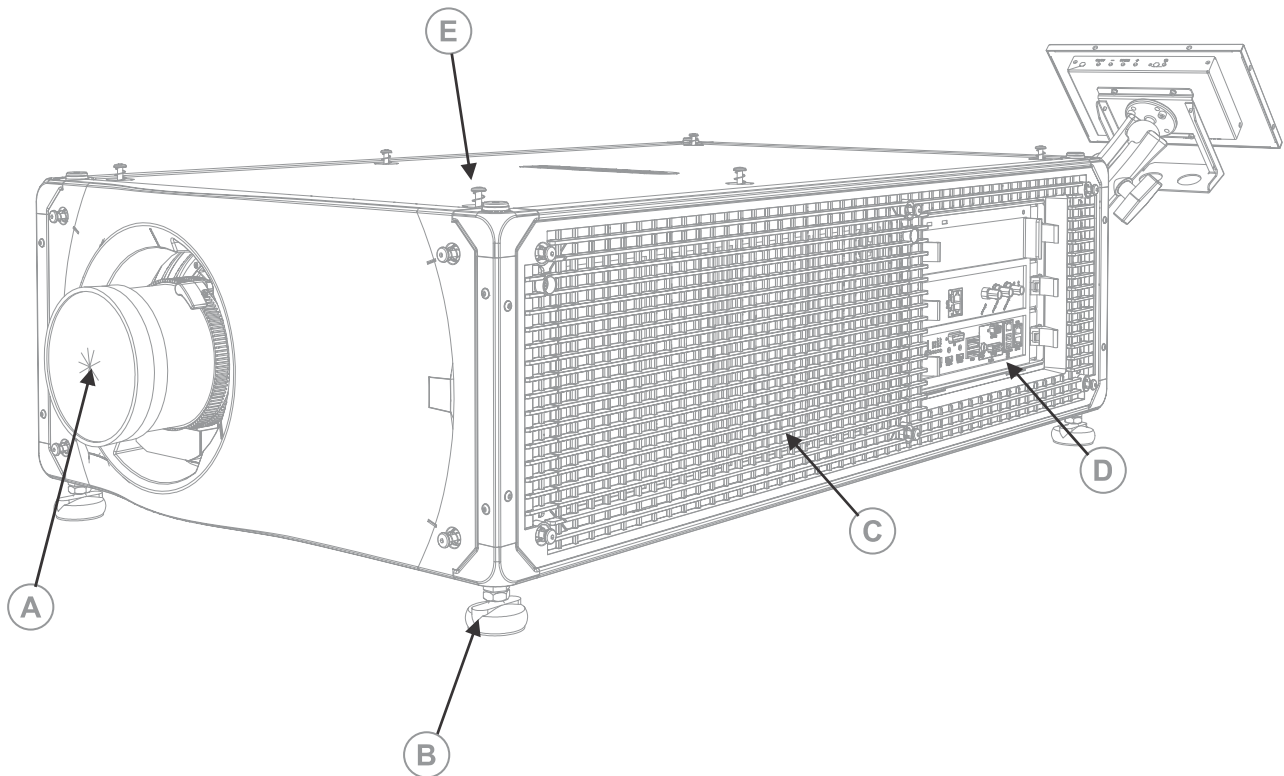

A	<p>Lente do projetor</p> <p>Uma lista de lentes disponíveis está disponível nas especificações do projetor. Para mais informações, ver <i>CP2315-RGB Specifications Guide (P/N: 020-102776-XX)</i>.</p>
B	<p>Pés ajustáveis</p> <p>Gire os pés ajustáveis para aumentar ou diminuir a altura do projetor.</p>
C	<p>Entrada de ar</p>
D	<p>Painel de comunicações</p> <p>Os dispositivos externos são conectados aqui.</p>
E	<p>Tampa superior</p>

Componentes do projetor (traseira)

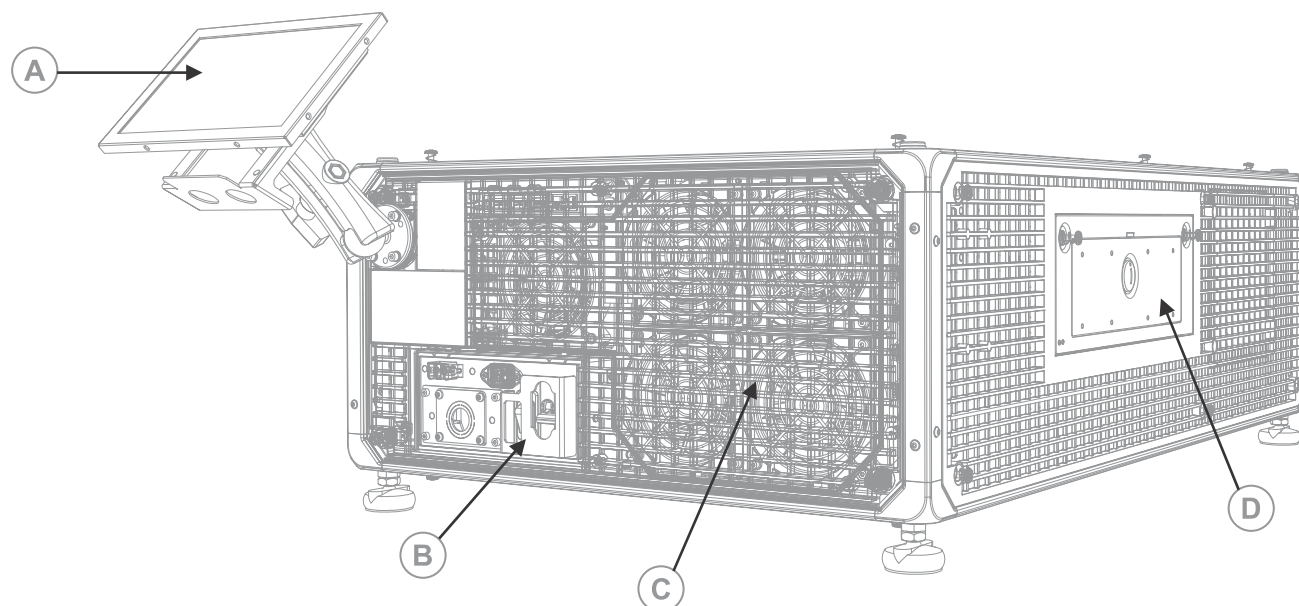

A	Painel sensível ao toque Tela sensível ao toque usada para controlar o projetor.
B	Cabo de alimentação, tomada CA e disjuntores de CA, e terminal de intertravamento de alarme de incêndio
C	Exaustor de ar
D	Porta de acesso de serviço e compartimento de ferramentas

Lista de componentes

Verifique se todos os componentes foram recebidos com o projetor.

- Painel sensível ao toque, chicote do painel sensível ao toque e braço de montagem do painel
- Chave de alta segurança para abrir a porta de acesso de serviço do projetor

Há também disponível um cabo de alimentação de entrada do no-break. Para informações sobre acessórios disponíveis, consulte *CP2315-RGB Specifications Guide (P/N: 020-102776-XX)*.

Recursos-chave

Entenda as características importantes do projetor.

- Iluminação de laser RGB de estado sólido ChristieRealLaser™
- Motor da luz CFB DC2K de três chips de 0,98 pol.
- ChristieEletrônica CineLife™ Série 3

- Pode trabalhar com software Mystique
- Recurso de trava de cor LiteLOC™ para brilho e cor constante da imagem
- Módulo do laser de acoplamento direto integrado no chassis do projetor
- Forma compacta para caber nas cabines de projeção existentes
- Extração do ar de exaustão (utilizando acessório opcional)

Contate o seu revendedor

Registre as informações sobre a sua instalação e mantenha essas informações com os seus registros para auxiliar em qualquer manutenção do seu produto. Se encontrar um problema, contate o seu revendedor.

Registro de compra
Revendedor:
Número do telefone de contato de Vendas/Assistência ou Christie do Revendedor
Número de série: Pode-se encontrar o número de série na etiqueta de licença localizada no painel de exibição.
Data de compra:
Data de instalação:

Instalação e configuração

Saiba como posicionar e instalar o projetor.

Requisitos do local

Para instalar e operar o projetor CP2315-RGB com segurança, o local da instalação deve atender estes requisitos mínimos.

Ambiente físico de operação

- Temperatura ambiente (operacional) 10 °C a 35 °C
- Umidade (não condensante) 10 % a 80 %
- Altitude operacional 0 a 3000 metros

Dutos de exaustão externos

É necessário ventilação suficiente em volta do projetor para regular a temperatura do módulo de laser interno. Se necessário, pode-se instalar dutos AVAC de entrada e exaustão de ar.

Há um duto de exaustão também disponível para compra como acessório opcional (P/N: 163-112105-XX). As instruções para instalar o duto de exaustão estão inclusas com a peça acessória.

O local de instalação deve fornecer um fluxo de ar de 450 pés cúbicos por minuto (CFM) em elevação de 1 a 1000 metros e deve permitir uma carga térmica de 4 kW.



Para cada 1000 metros adicionais acima do nível do mar, aumentar o valor do fluxo de ar (CFM) em 15 %. Se não for utilizado um duto de extração, a faixa de temperatura operacional fica restrita entre 10 °C e 25 °C a uma altitude máxima de 3000 metros.

Conexão de energia permanente

É necessário um disjuntor de parede certificado com valor nominal máximo de 30 A. Ele deve fazer parte do prédio e ser de fácil acesso.

O projetor deve estar conectado a uma alimentação que use uma conexão com fiação fixa. A fonte de luz do projetor exige a conexão CA permanente para funcionar. Há também um conector disponível para uma fonte de energia sem interrupção (no-break) para fornecer energia de reserva somente para a parte eletrônica do projetor.

Preparação do local de instalação

Certifique-se de que a área de instalação esteja pronta para os componentes.

1. Desobstrua a área de instalação.

2. Coloque placas de advertência de perigo de laser em todas as portas de entrada.
3. Coloque cada componente perto de seu local de instalação.

Como levantar e posicionar o projetor

Levante e posicione o projetor em segurança no local onde for utilizado.



Advertência! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- São necessárias no mínimo quatro pessoas ou equipamento apropriado de içamento para erguer, instalar ou mover o produto com segurança.
- Não instale nem opere o projetor em nenhuma posição que não atenda as especificações do produto mencionadas para alinhamento e orientação.

Este produto deve ser instalado numa orientação de paisagem, com os quatro pés apoiados sobre uma superfície nivelada. Não instale nem opere o projetor numa posição invertida. Se o seu local tiver quaisquer requisitos de instalação que não os de uma cabine típica de projeção de cinema, contate a Christie para assistência.



Antes de erguer e posicionar o projetor, consulte os *requisitos de distância de perigo de intensidade da luz* (à página 6).

1. Posicione cada pessoa nos cantos do projetor.
2. Coloque as duas mãos debaixo do canto, segurando a estrutura do projetor.
Não erga o projetor usando nenhuma característica da superfície externa do projetor, como as persianas ou abertura da lente.
3. Levante o projetor e leve-o para o local onde for utilizado.
4. Posicione o projetor de forma que fique centralizado e paralelo com a tela do recinto. Se o espaço for limitado, posicione o projetor ligeiramente fora de centro e use a compensação da lente para centralizar a imagem na tela.

Conexão da alimentação

O projetor deve estar conectado a uma alimentação que use uma conexão com fiação fixa.

A fonte de luz do projetor exige uma conexão CA permanente para funcionar. Há também um conector disponível para uma fonte de energia sem interrupção (no-break) para fornecer energia de reserva somente para a parte eletrônica do projetor. Ao conectar o projetor a uma alimentação de CA, siga todos os códigos elétricos para o seu local.



Advertência! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Sempre conecte primeiro o terra ou aterramento para reduzir o perigo de choque.
- PERIGO DE INCÊNDIO! Não use um fio de alimentação, arnês ou cabo que pareça danificado.
- RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUE! Não tente operar a menos que o cabo de alimentação, tomada e plugue atendam às normas locais de capacidade nominal apropriadas.
- PERIGO DE CHOQUE! Não tente a operação se a alimentação de CA não estiver dentro da faixa de corrente e tensão especificadas, conforme especificado no rótulo de licença.
- PERIGO DE CHOQUE! Um fio terra dedicado e protegido deve ser instalado no produto por técnicos ou eletricitas qualificados da Christie antes que ele possa ser conectado à energia.
- Um eletricitista certificado deve estar presente durante a instalação para garantir que a instalação atende o código elétrico local.




Cuidado! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

- Use um conector de alívio de tensão adequadamente dimensionado dotado de placa de abertura para assegurar uma vedação ambiental adequada e para evitar que o cabo de alimentação CA fique acidentalmente gasto ou que raspe contra a placa de abertura.




- É necessário um disjuntor de parede certificado, com valor nominal máximo de 30 A. Ele deve fazer parte do prédio e ser de fácil acesso.
- Use um fio de cobre de bitola 12 AWG no mínimo, com aterramento, para a conexão da alimentação geral de CA para o terminal de aterramento do projetor.
- O material da fiação do condutor para o bloco de terminais pode ser de cobre ou alumínio.

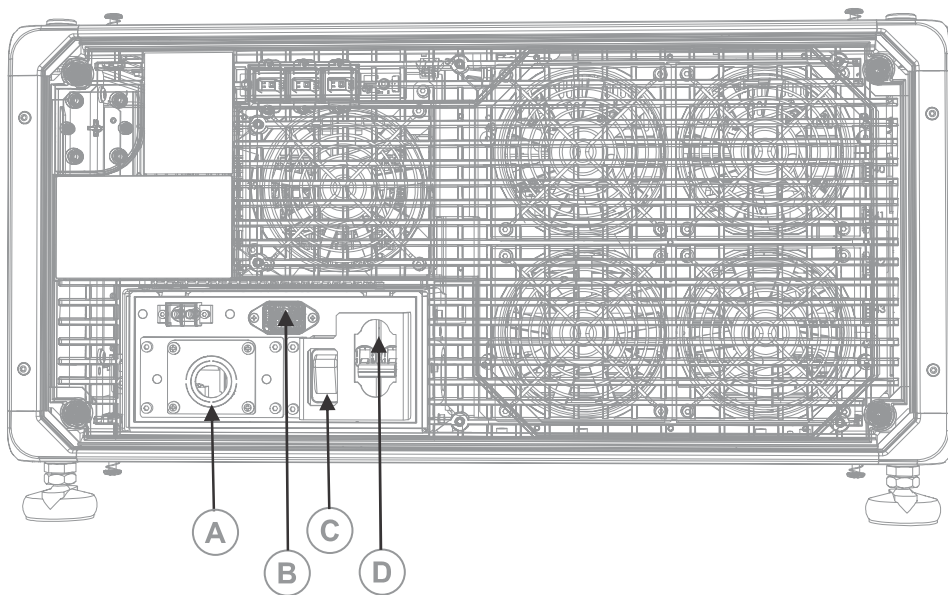


A	Entrada principal de 200 V a 240 V
B	Entrada secundária de 100 V a 240 V ou entrada do no-break
C	Disjuntor do no-break
D	Disjuntor da alimentação geral

1. Remova os quatro parafusos que prendem a placa de abertura da tomada CA.

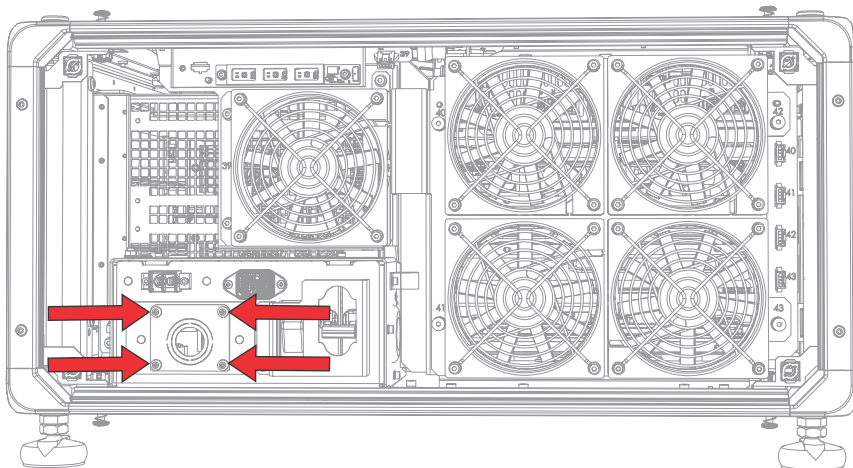


A alimentação de CA é passada até o bloco de terminais através de um alívio de tensão apropriado montado nessa placa de abertura.

2. Para abrir a área da alimentação de CA do projetor, remova os quatro parafusos que prendem a tampa e gire a tampa para baixo para abri-la.

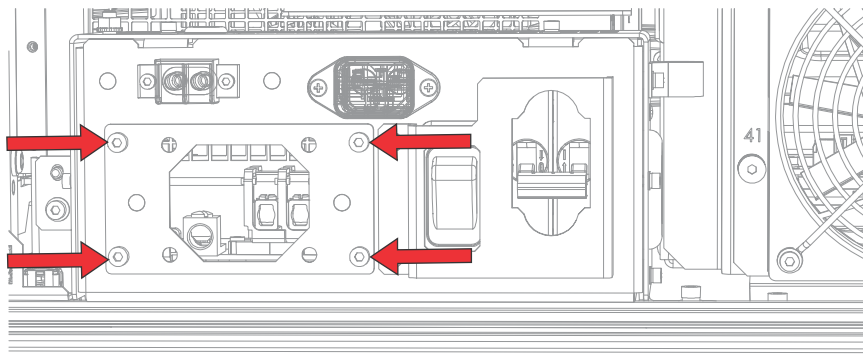

3. Pegando o cabo de linha aprovado para o seu local, descasque a capa do cabo para expor um comprimento de 100 mm dos fios agrupados.
4. Corte os fios da Fase (preta ou marrom) e do Neutro (branco ou azul) para encurtá-los para um comprimento entre 60 mm e 70 mm.
5. Usando um descascador de fio, remova o isolamento de cada fio individual para expor 10 mm de fio nu na extremidade.
6. Passe os fios através do alívio de tensão na placa de abertura e através da tampa de entrada CA.
7. Prenda a ponta nua dos fios de Terra (G), Fase (L) e Neutro (N) nos conectores do bloco de terminais, começando primeiro com a conexão de Terra (verde), seguida das conexões de Fase (preta ou marrom) e Neutro (branco ou azul).

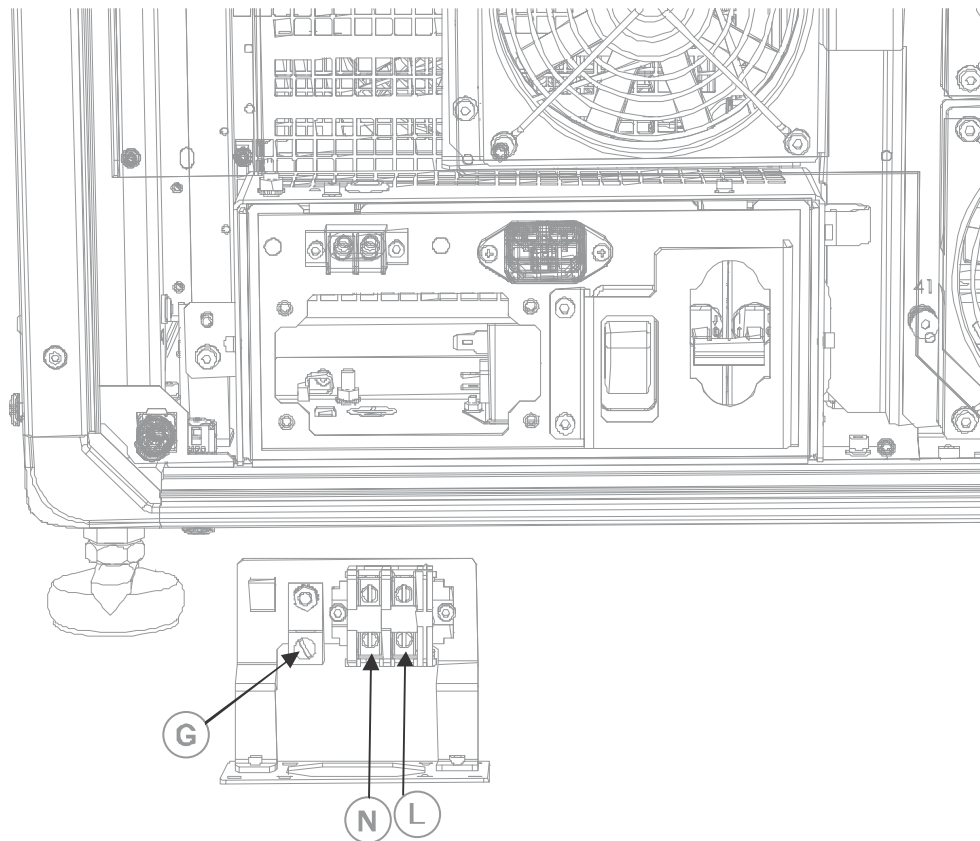

8. Levante a tampa de entrada CA para o lugar e prenda-a novamente com os quatro parafusos.
9. Usando os quatro parafusos, coloque novamente a placa de abertura e certifique-se de que o alívio de tensão apropriado esteja no lugar.

Conexão a um no-break

Um no-break (fonte de energia constante) permite que a parte eletrônica do cabeçote do projetor de cinema continue operante durante uma falha de energia.



Advertência! Se não for evitado, o seguinte pode resultar em morte ou ferimentos graves.


- PERIGO DE CHOQUE! O fio de CA deve ser inserido numa tomada com aterramento.

A tabela seguinte lista os números de peça para os cabos opcionais do no-break para cada região.


Descrição do cabo de alimentação	Número da Peça
América do Norte 125 V/15 A	108-382104-XX
Japão 125 V/12 A	108-371102-XX
China 250 V/10 A	108-373104-XX
Reino Unido 250 V/10 A	108-388100-XX
UE/Coreia 250 V/10 A	108-390103-XX

Descrição do cabo de alimentação	Número da Peça
Austrália 250 V/10 A	108-392105-XX
África do Sul 250 V/10 A	108-487100-XX

1. Remova o painel sensível ao toque do projetor.
2. Remover a tampa traseira do projetor ao soltar os quatro parafusos cativos.

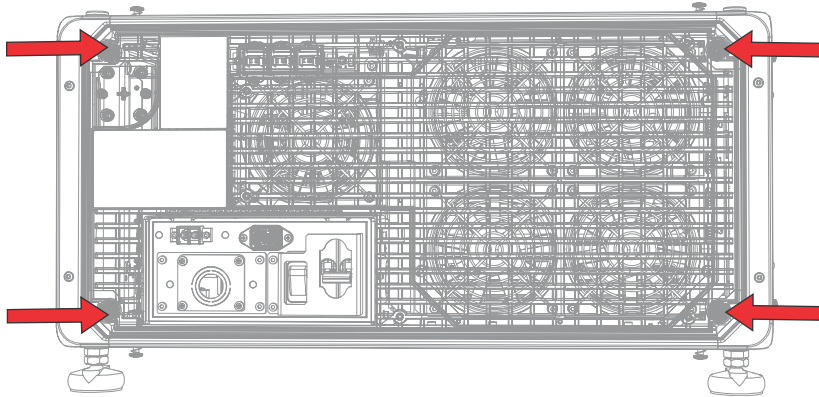

3. Entre as ventoinhas de exaustão e o conjunto da caixa CA, desconecte o plugue de entrada Geral da tomada IN-LINE.
4. Remova a tampa protetora do plugue de entrada do no-break.
5. Conecte o plugue de entrada do no-break ao conector da tomada IN-LINE.

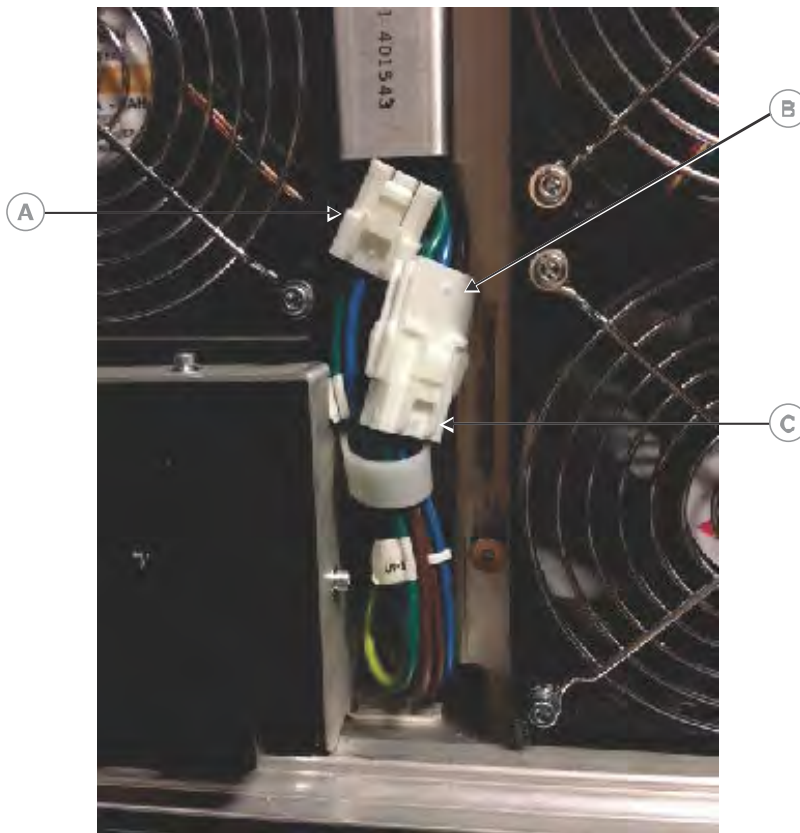

A	Plugue de entrada GERAL
B	Tomada IN-LINE
C	Plugue de entrada do no-break

6. Coloque a tampa protetora do plugue do no-break no plugue de entrada GERAL.
7. Reinstale o painel traseiro do projetor.
8. Reinstale o painel sensível ao toque do projetor.
9. Conecte o cabo de alimentação apropriado de no-break no no-break e então na entrada UPS (entrada B) no projetor.


Instalação da lente

A lente veda o cabeçote de projeção, evitando a entrada de contaminantes na área da parte eletrônica principal.

Antes de instalar a lente, certifique-se de desligar e desconectar o projetor.

Não opere o projetor sem uma lente instalada. Instale uma tampa da lente ao instalar ou transportar o projetor.

1. Na frente do projetor, mova o grampo da lente para a posição aberta.

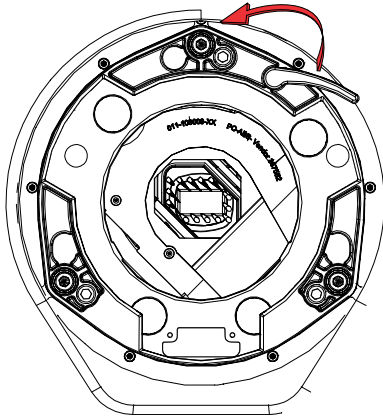


2. Posicione a lente de forma que o suporte do anel retentor da lente fique alinhado com o suporte da lente.
3. Remova as capas da frente e de trás da lente.




As capas da lente devem ser removidas, senão podem derreter e danificar a lente.

4. Insira a lente reta dentro da abertura do suporte da lente sem girá-la.
Os ímãs dentro do suporte da lente ajudam a posicioná-la.
5. Insira e aperte os dois parafusos sextavados do suporte da lente enviados separadamente com o projetor.

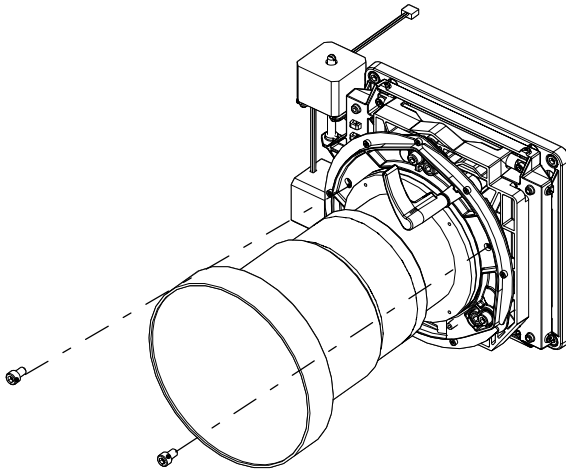

6. Trave o conjunto da lente no lugar ao girar o grampo da lente para baixo.

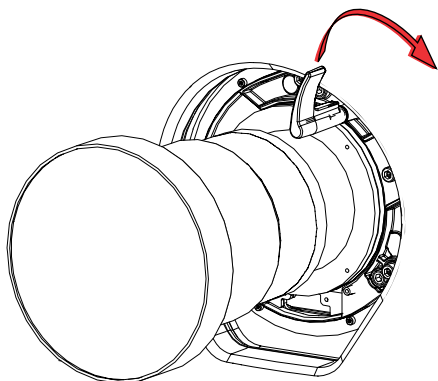


Instalação do painel sensível ao toque

O painel sensível ao toque controla as funções do projetor e possibilita acesso rápido às informações do projetor.


O painel sensível ao toque é montado na tampa traseira do projetor.

1. Remova o painel sensível ao toque e o braço de montagem de sua embalagem.
2. Fixe uma extremidade do braço de montagem do painel sensível ao toque sobre a junta esférica na parte traseira do painel sensível ao toque.

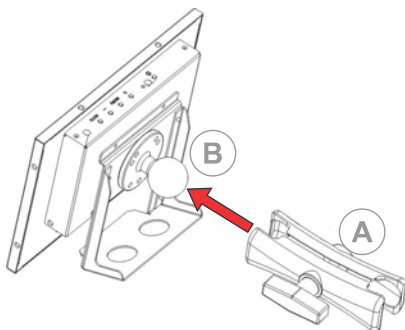


A	Braço de montagem
B	Junta esférica

3. Enquanto sustenta o painel sensível ao toque, fixe a outra extremidade do braço de montagem do painel sensível ao toque sobre a junta esférica no painel traseiro ou no lado da eletrônica do projetor.

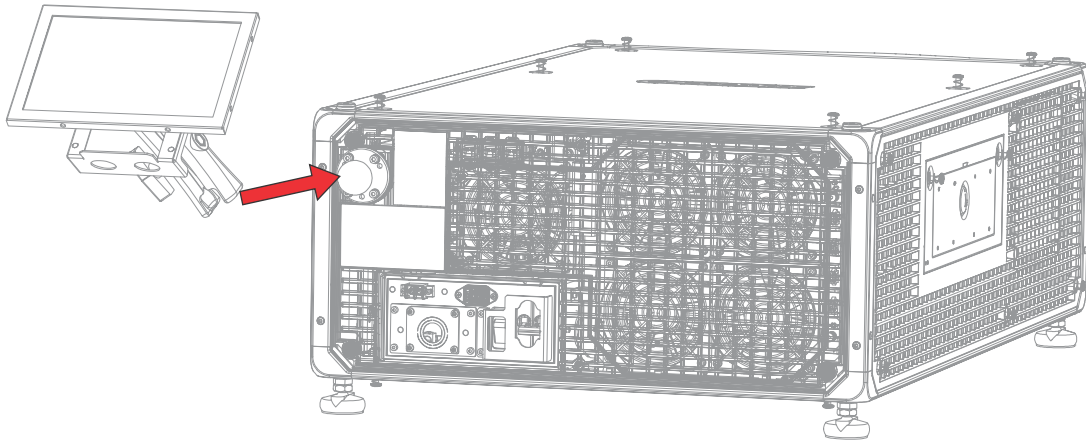

4. Aperte o braço de montagem até ele encaixar firme sobre a junta esférica.

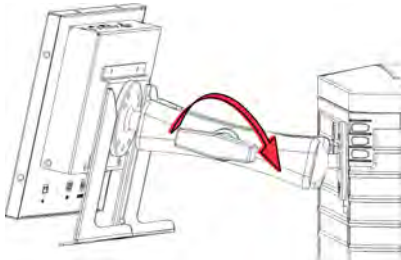

5. Conectar o chicote do painel sensível ao toque no painel sensível ao toque:
- Conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB na parte traseira do painel sensível ao toque.
 - Conecte uma extremidade do cabo do painel sensível ao toque na porta **DC IN 12 V** na parte traseira do painel sensível ao toque.
 - Conecte uma extremidade do conector VGA na porta **VGA** na parte traseira do painel sensível ao toque.
6. Conecte o chicote do painel sensível ao toque no projetor:
- Conecte a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB no painel de comunicações do projetor.
 - Conecte a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB no painel de comunicações do projetor.
 - Conecte a outra extremidade do conector VGA na porta VGA Out (Saída de VGA) no painel de comunicações do projetor.
7. Para ligar o painel sensível ao toque, aperte o botão de alimentação na parte superior do painel.

Se o projetor não estiver conectado à alimentação de CA com os disjuntores na posição ON (Ligado), você não conseguirá ligar o painel sensível ao toque.

Modos de alimentação do projetor

O projetor CP2315-RGB rastreia as horas de operação do laser para o subsistema óptico do laser (LOS).

O projetor opera com os seguintes modos de alimentação:


Modo	Descrição
Projetor ligado	<ul style="list-style-type: none"> • A eletrônica do CineLife™ e o motor da luz estão ligados • O subsistema óptico do laser (LOS) e os dispositivos de resfriador termoelétrico (TEC) estão desligados
Fonte da luz ligada	<ul style="list-style-type: none"> • A eletrônica do CineLife™ e o motor da luz estão ligados • LOS e TEC estão ligados • As ventoinhas funcionam a plena velocidade
Em espera	<ul style="list-style-type: none"> • A eletrônica do CineLife™ continua ligada em espera com o motor da luz desligado • LOS e TEC estão desligados

Como ligar ou desligar o projetor

Ligue o projetor para exibir conteúdo, ou desligue-o para conservar energia.



Para operar o projetor, os disjuntores devem estar na posição ON (Ligado). Se você estiver fazendo manutenção no projetor ou removendo as tampas protetoras, certifique-se de que os disjuntores MAIN (Geral) e UPS (no-break) estão na posição Off (Desligado).

- Na barra de ferramentas direita, toque e segure **Power** (Alimentação). 

Se a fonte de luz estiver ligada ao se desligar o projetor, a fonte de luz entra automaticamente em um período de resfriamento de dez minutos.


Conexão com o projetor

Conecte-se com o projetor para acessar os menus do projetor.

1. Toque em **Login**.
2. Da lista de Usuários, selecione um nome de usuário.
3. Insira sua senha.
4. Toque em **Login**.

Como ligar ou desligar a fonte de luz

Ligue a fonte de luz para exibir conteúdo ou visualizar padrões de teste, desligue a luz para aumentar a vida dos lasers.

- Para ligar ou desligar a fonte de luz, na barra de ferramentas direita, toque e segure **Light (Luz)**. 

Se você ligar a fonte de luz quando a alimentação do projetor estiver desligada, a alimentação é ligada automaticamente.

Ativação do acoplamento

Você precisa concluir o acoplamento para exibir o conteúdo e para cumprir com a especificação Iniciativas de Cinema Digital (DCI).

Você não pode concluir o acoplamento remotamente.

1. No menu esquerdo de navegação, toque em **Service Setup (Configuração de serviço)** > **Marriage Setup (Configuração de acoplamento)**.
2. Toque em **Start** (Iniciar) e preencha o Assistente de configuração de casamento).
3. Toque em **Finish (Terminar)**.

Conclusão da lista de verificação de instalação


Conclua a lista fornecida de verificação de instalação (P/N: 020-101711-XX) e devolva-a à Christie.

Conexão de dispositivos ao projetor e estabelecimento de comunicação

Para exibir o conteúdo, você deve conectar um dispositivo capaz de armazenar ou reproduzir conteúdo para o projetor.

Conexões da cabeça do projetor e LEDs de status

Entenda as entradas para o projetor.

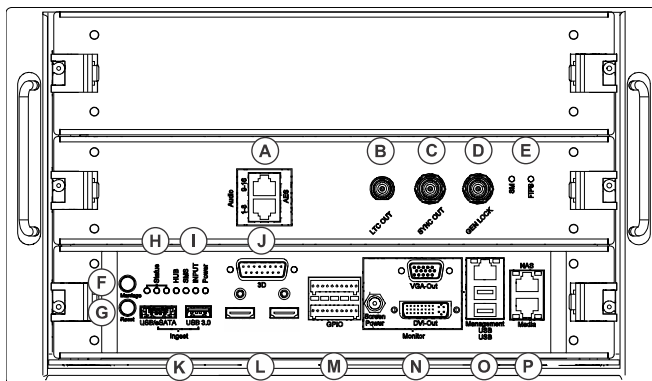

A	Porta AES3 para saída de áudio digital.
B	Saída de código de tempo linear (LTC).
C	Saída para reprodução de multiprojetores.
D	Entrada para reprodução de multiprojetores (somente IMB Christie para IMB Christie).
E	Indicadores de status de LED: <ul style="list-style-type: none"> • SM —O LED pisca verde quando o gerenciador de segurança (SM) está funcionando corretamente.

	<ul style="list-style-type: none"> • FIPS—O LED fica verde quando o status de segurança FIPS (Publicações de Normas Federais de Processamento de Informações) está funcionando corretamente. Se o LED estiver vermelho, ocorreu um erro. Reiniciar o IMB Christie. Se o LED continuar vermelho, devolva o IMB Christie para a Christie Digital Systems USA Inc.
F	Indica estado de acoplamento. No modo de energia total, um LED verde indica que o projetor está corretamente acoplado, podendo-se exibir o conteúdo criptografado. Um LED vermelho indica que o acoplamento está interrompido e que não se pode exibir o conteúdo criptografado.
G	Resseta a parte eletrônica do projetor. Após reiniciar, o projetor volta ao seu modo de alimentação anterior.
H	<p>Indicadores de status de LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo Standby—O LED verde pisca uma vez por segundo, e os LEDs amarelo e vermelho estão desligados. • Aquecimento (Warm up)—O LED verde pisca três vezes por segundo, e os LEDs amarelo e vermelho estão desligados. • Alimentação ligada, luz ligada ou desligada—O LED verde fica verde constante, e os LEDs amarelo e vermelho estão desligados. • Resfriamento (Cool down)—Os LEDs verde e amarelo piscam três vezes por segundo, e o LED vermelho está desligado. • Notificação—O LED verde fica verde constante, o LED amarelo pisca uma vez por segundo, e o LED vermelho está desligado. • Alarme não crítico—O LED verde fica verde constante, o LED amarelo pisca três vezes por segundo, e o LED vermelho está desligado. • Erro crítico não reconhecido—O LED vermelho pisca três vezes por segundo. • Erro crítico reconhecido—O LED vermelho fica aceso constante.
I	<p>Indicadores de status de LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HUB—O LED fica verde quando o processamento de vídeo FPGA está funcionando corretamente, laranja quando o processamento de vídeo FPGA não está configurado, e vermelho quando ocorre uma falha. • SMS—O LED fica verde quando o sistema de gerenciamento de tela (SMS) está funcionando corretamente, laranja quando o SMS ou controlador do sistema não inicializou, não está configurado, e vermelho quando ocorre uma falha. • INPUT (Entrada)—O LED fica verde quando a entrada de vídeo FPGA está funcionando corretamente, laranja quando o FPGA não está configurado, e vermelho quando ocorre uma falha. • Power (Alimentação)—O LED fica verde quando a alimentação de baixa tensão (LVPS) está funcionando e vermelho quando ocorreu uma falha. O LED não acende quando o LVPS não está ligado.
J	Conecta o projetor a dispositivos 3D.
K	Conecta o projetor a dispositivos de importação.
L	Conecta o projetor a dispositivos de entrada com uma conexão HDMI.
M	Conecta o projetor a automação externa ou dispositivos de automação.
N	Conecta o projetor ao painel sensível ao toque (VGA-out e Alimentação da tela).

O	Porta Ethernet de gerenciamento (10/100/1000 base-T) e conecta o projetor a dispositivos USB, inclusive a tela do painel sensível ao toque.
P	Duas portas Ethernet que conectam o projetor a dispositivos de armazenamento conectados a uma rede (NAS) e à rede (NAS), se aplicável. Pode-se também usar a porta de Mídia para transferência de conteúdo.

Conexão do projetor a uma rede

Pode-se conectar o projetor CP2315-RGB a vários dispositivos de mídia e redes por fio.

Para informações detalhadas sobre a conexão de um projetor a um dispositivo ou rede, consulte o *CP2315-RGB User Guide (P/N: 020-102768-XX)*.

Conexão de dispositivos à porta 3D

Para informações sobre a conexão de dispositivos à porta 3D do projetor, consulte a documentação do produto para o dispositivo que você estiver utilizando.

Gerenciamento da fonte de luz

Saiba como configurar um arquivo de laser e use o recurso LiteLOC™ do projetor.


O arquivo de laser lhe permite controlar as configurações de alimentação dos lasers vermelho, verde e azul (RGB). O recurso LiteLOC™ garante que a cor e o brilho sejam mantidos no nível que você ajustar. Você pode criar múltiplos arquivos de laser para gerenciar diferentes tamanhos de tela, requisitos de brilho, temperaturas ambientes na cabine de projeção e tipos de conteúdo (tais como 2D, 3D e conteúdo alternativo).

Criação de um novo arquivo de laser


Criar um arquivo de laser para armazenar as configurações de potência para a fonte de luz do laser RGB e a temperatura ambiente máxima esperada para a cabine de projeção.

O limite de potência máxima (MAX) para o Vermelho e o Verde muda de acordo com o valor ajustado para a temperatura ambiente máxima esperada. Para os níveis de potência Vermelho, Verde e Azul, a estabilidade do sistema pode ser afetada se os níveis forem ajustados abaixo do limite de potência mínimo (MIN) mostrado.

Para garantir que a cor e o brilho sejam mantidos nos níveis exigidos para a sua instalação, a Christie recomenda que você habilite o LiteLOC™ para cada arquivo de laser que você criar.

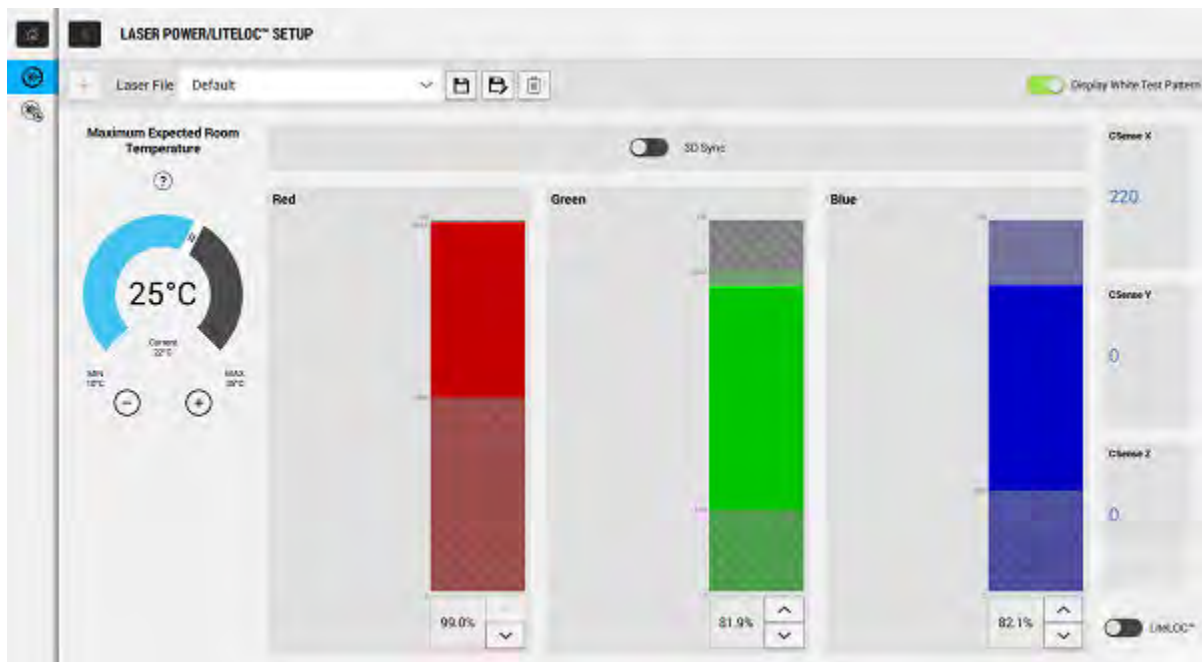

Ao refinar os ajustes de potência do laser, o tempo necessário para re-estabilizar o projetor depende do tamanho do ajuste. Para ajustes muito pequenos das configurações da temperatura ambiente esperada ou da potência, o projetor exige apenas 1 ou 2 minutos para se re-estabilizar. Para ajustes maiores, o projetor pode exigir até 15 minutos para se re-estabilizar.

1. No painel de navegação esquerdo, toque em **Laser Settings > Laser Power/LiteLOC Setup** (Configurações do laser / Configuração da potência do laser/LiteLOC).
2. Para ativar os controles, toque no controle deslizante **Display White Test Pattern** (Exibir padrão de teste branco).
3. Para criar um novo arquivo de laser, toque em **Create** (Criar). 
4. No diálogo Criar, insira um nome para o novo arquivo de laser e toque em **Create** (Criar).
5. Se o arquivo do laser for associado a um canal 3D, toque no controle deslizante **3D Sync (sincronização 3D)**.
6. Em Temperatura Ambiente Máxima Esperada, toque nos sinais de mais e menos (ou arraste o controle deslizante de temperatura) para indicar a temperatura ambiente máxima esperada na cabine de projeção.

O sistema usa a temperatura ambiente máxima esperada para calcular a potência da luz. O ajuste padrão da temperatura ambiente máxima esperada é de 25 °C. Uma temperatura ambiente mais baixa geralmente resulta em maior brilho e melhor eficiência. Uma temperatura ambiente mais alta reduzirá o ajuste de potência máxima disponível para os lasers. A configuração da temperatura ambiente máxima esperada deve refletir as condições atuais de operação.



Se você ajustar uma temperatura ambiente máxima esperada que esteja abaixo da temperatura ambiente existente, o sistema exibe uma advertência.

7. Ajuste os níveis aproximados de potência do Vermelho, Verde e Azul conforme necessário para o seu ambiente de projeção e deixe o projetor se estabilizar por 15 minutos.

A estabilidade do sistema pode ser afetada se você ajustar um nível de potência abaixo do nível mínimo de potência recomendado.

Ao ajustar o nível de potência do Vermelho ou Verde, a Christie recomenda ajustar um nível abaixo do limite máximo (MAX) mostrado. Um valor abaixo do limite máximo assegura um brilho otimizado que pode ser mantido durante todo o tempo.


8. Se a cor ou o brilho não estiverem no nível-alvo, refine os ajustes de potência do Vermelho, Verde e Azul para atingir o alvo, e então deixe o projetor se re-estabilizar por mais uns 3 a 5 minutos.



Considera-se que o projetor está estável quando não houver mais ajustes e você obtiver os mesmos resultados de estado da tela após dois conjuntos de medições, com 5 minutos entre eles.

9. Uma vez obtidos a cor e o brilho corretos e o projetor tiver se estabilizado, toque no controle deslizante **LiteLOC** para travar os ajustes.

A cor do controle deslizante fica verde para indicar que os ajustes estão travados. O sistema LiteLOC™ do projetor mantém os níveis de brilho e cor.


10. Para salvar o novo arquivo de laser, toque em **Save** (Salvar). 

Os dados do sensor de cor (CSense) são exibidos na interface para fornecer feedback sobre as informações atuais do sensor de cor.

Modificação de um arquivo de laser existente


Modifique as configurações no arquivo de laser para alterar os ajustes de alimentação do laser ou a temperatura ambiente máxima esperada.

Ao refinar as configurações de alimentação do laser, o tempo necessário para re-estabilizar o projetor depende do tamanho do ajuste. Para ajustes muito pequenos nas configurações da temperatura ambiente esperada ou de alimentação, o projetor requer somente de 1 a 2 minutos para se re-estabilizar. Para ajustes maiores, o projetor pode precisar de até 15 minutos para se re-estabilizar.

1. No menu de navegação esquerdo, toque em **Laser Settings (Configurações do laser) > Laser Power/LiteLOC Setup (Configuração da alimentação do laser/LiteLOC)**.
2. Para começar a modificar as configurações, toque no controle deslizante **Display White Test Pattern (Exibir Padrão de teste branco)**.
3. Da lista de Arquivos de laser, selecione o arquivo de laser a ser editado.
4. Para destravar o arquivo, toque no controle deslizante **LiteLOC**.
A cor do controle deslizante fica cinza para indicar que as configurações estão destravadas.
5. Ajuste a temperatura ambiente máxima esperada e os níveis de alimentação para Vermelho, Verde e Azul, conforme necessário para corrigir a cor e o brilho na tela.
6. Uma vez atingidos o brilho e a cor corretos e o projetor tiver se estabilizado, toque no controle deslizante **LiteLOC** para travar as configurações.
A cor do controle deslizante fica verde para indicar que as configurações estão travadas.
7. Para salvar as novas configurações, toque em **Save (Salvar)**. 

Cópia de configurações existentes de laser para um novo arquivo


Copie um arquivo de laser existente quando quiser criar um novo arquivo com configurações semelhantes.

1. No menu de navegação esquerdo, toque em **Laser Settings (Configurações do laser) > Laser Power/LiteLOC Setup (Configuração da Alimentação do Laser/LiteLOC)**.
2. Toque no controle deslizante **Display White Test Pattern (Exibir padrão de teste branco)**.
3. Da lista de Arquivos de Laser, selecione o arquivo que deseja copiar.
4. Para salvar o novo arquivo de laser, toque em **Save As (Salvar como)**. 
5. Insira um novo nome para o arquivo de laser e então toque em **Save (Salvar)**.
Ajuste as configurações de temperatura máxima esperada e de alimentação conforme necessário para a nova configuração.

Exclusão de um arquivo de laser

Exclua um arquivo de laser quando a configuração não for mais necessária.

1. No menu de navegação esquerdo, toque em **Laser Settings (Configurações do laser) > Laser Power/LiteLOC Setup (Configuração de potência do laser/LiteLOC)**.

2. Toque no controle deslizante **Display White Test Pattern (Exibir padrão de teste branco)**.
3. Na lista Arquivos de Laser, selecione o arquivo a ser excluído.
4. Toque em **Delete (Excluir)**. 
5. Para confirmar a exclusão, toque em **Delete (Excluir)**.

Ajuste da imagem

Saiba mais como ajustar a geometria da imagem para que ela seja exibida corretamente.

Calibração do Sistema de Lente Inteligente

No projetor CP2315-RGB, o Sistema Inteligente de Lente (ILS) é ativado como padrão.

Use o recurso de Auto calibrar do ILS para encontrar e compensar o rebote do motor e para determinar a faixa de movimento para a lente atualmente instalada.

1. No menu de navegação esquerdo, toque em **Image Settings (Configurações da imagem) > ILS File Setup (Configuração do arquivo ILS)**.
2. Da lista Arquivos ILS, selecione um arquivo ILS disponível.
3. Toque em **Auto Calibrate (Autocalibrar)**.
4. Toque em **Continue**.
O sistema executa a calibração da lente.

Correção do efeito de vinheta

Uma imagem que esteja mais brilhante no centro do que nos lados necessita de correção do efeito de vinheta.

Se a sua imagem sofrer do efeito de vinheta, a lente atingiu o fim de sua faixa de curso de deslocamento (offset). Se a sua instalação não permitir que a imagem seja centralizada no centro da tela, mova o projetor todo no sentido de deslocamento da lente.

Ajuste da inclinação e nível do projetor

Para assegurar um excelente desempenho do projetor, instale-o para que fique centralizado e paralelo com a tela.


Para compensar a inclinação ou deslocamento, você pode ajustar os pés do projetor e a posição do suporte da lente.

Este produto deve ser instalado em uma orientação de paisagem, com os quatro pés apoiados numa superfície nivelada. Não instale nem opere o projetor numa posição invertida. Se o seu local tiver quaisquer requisitos de instalação que não o de uma cabine típica de projeção de cinema, contate a Christie para assistência.



A inclinação do projetor da frente para trás não pode exceder 15° para baixo nem 5° para cima. A inclinação de um lado para outro deve ficar entre +3° e -3° do nível.

1. Para ajustar a altura do projetor, solte a porca de trava nos pés ajustáveis na parte inferior do projetor.

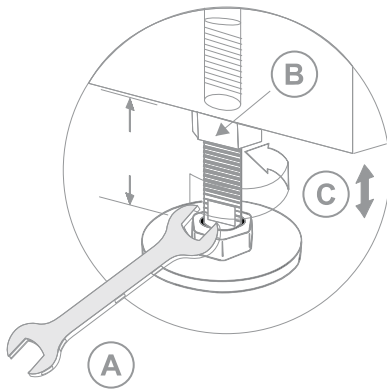

A	Chave de 19 mm (0,75 pol.)
B	Trava
C	Gire para ajustar a altura

2. Aumente ou diminua os pés.
3. Quando o ajuste estiver correto, aperte a porca de trava.

Correção do efeito keystone

Saiba como ajustar a imagem para corrigir o efeito keystone.

Ocorre o efeito keystone quando você projeta uma imagem na tela em ângulo. Em decorrência disso, a imagem parece distorcida e se assemelha a um trapézio.



Se a imagem sofrer um leve efeito keystone, pode-se corrigi-la com cortes eletrônicos.

Se o efeito keystone for grave, você pode ajustar os pés desnivelados para compensar a inclinação do projetor. Recomenda-se usar a compensação da lente para alinhar o centro da imagem com o centro da tela antes de corrigir o efeito keystone.

Se um lado da imagem for mais comprido que o outro, *ajuste a inclinação e nível do projetor* (à página 35).




Ao fazer os ajustes, configure a fonte de luz para a potência mínima.

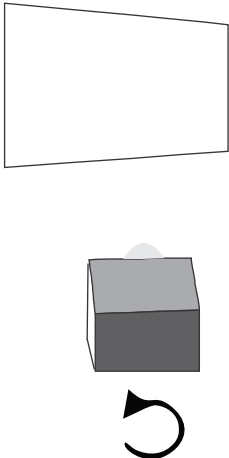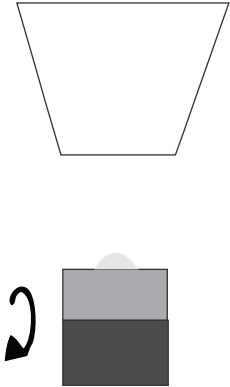Keystone horizontal	Keystone vertical
	
Projetor torto horizontalmente em relação à tela	Projetor inclinado verticalmente em relação à tela

Exibição de um padrão de teste

Exiba um padrão de teste para refinar e ajustar a imagem projetada ou diagnosticar e corrigir problemas de imagem.

1. Na barra de ferramentas direita, toque em **Test Patterns** (Padrões de teste). 
2. Toque em **Full Screen** (Tela cheia).
3. Toque em um padrão de teste.
Quando um padrão de teste está ativo, aparece uma barra azul abaixo do ícone de padrão de teste no painel direito.


Ajuste do integrador e espelho escamoteável

O desalinhamento extremo da óptica de projeção pode causar dano permanente aos componentes ópticos críticos. Somente técnicos qualificados da Christie podem fazer ajustes ópticos internos.




Aviso. Se não for evitado, o seguinte pode resultar em danos materiais.


- O desalinhamento do espelho escamoteável pode causar danos permanentes ao produto.
1. No menu Padrão de Teste, selecione o padrão de teste **RGB-2K-Integrator Rod (Haste integradora RGB-2K)**.
O padrão de teste inclui informações de orientação para ajustes do foco e rotação do integrador.

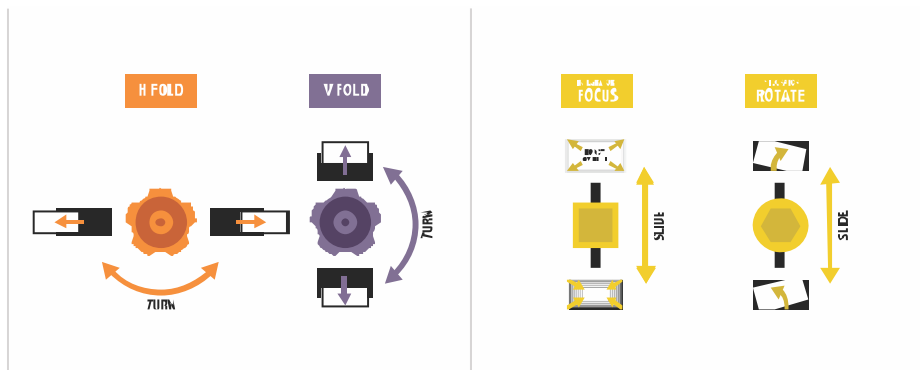


2. Ajuste o nível de brilho do projetor para aproximadamente 50 % a 60 %.
3. Pegue a chave sextavada de 3 mm localizada dentro da caixa de ferramentas.
4. Remova a tampa superior do projetor.
5. Solte os dois parafusos de regulagem do integrador.

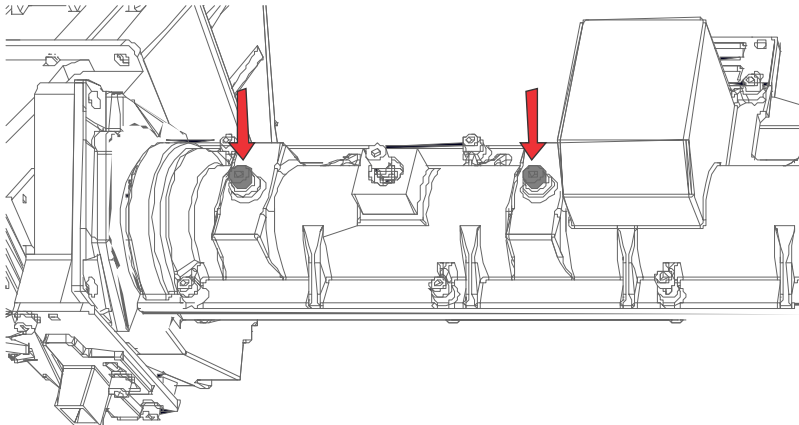


6. Solte o parafuso de trava localizado ao lado do controle deslizante de Foco.

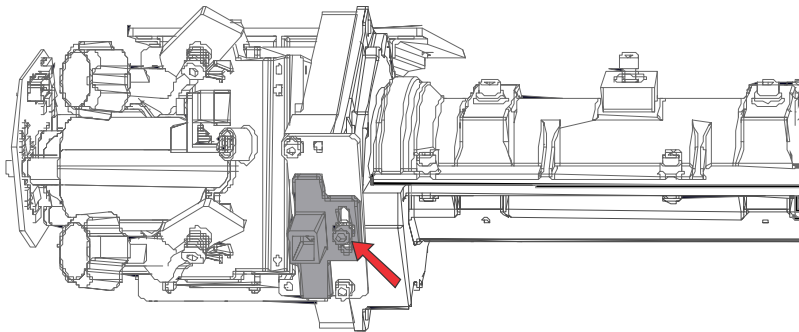


7. Destrave os parafusos do espelho escamoteável para destravar os botões de ajuste.

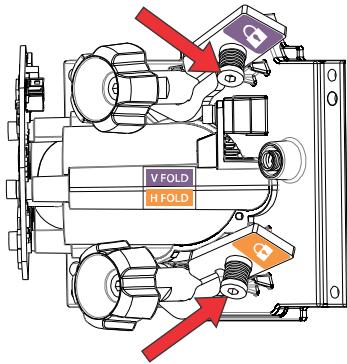


8. Usando o botão de ajuste V FOLD (roxo) no espelho escamoteável, abaixe a imagem para expor a parte superior da área de luz ativa.
9. Usando o controle deslizante de Foco no integrador, focalize a parte superior da imagem no centro ou levemente à esquerda do centro.

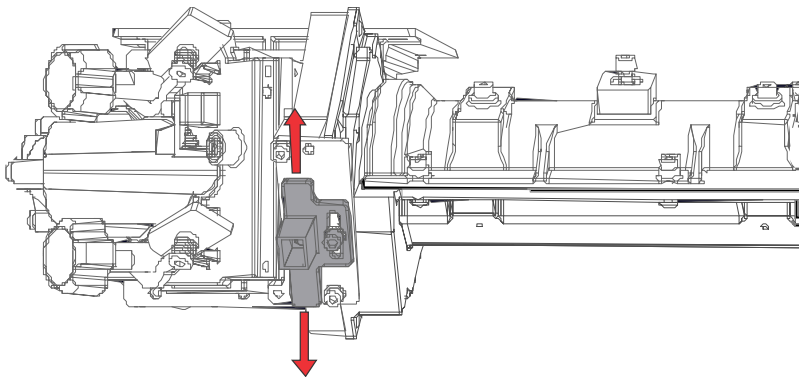


10. Usando os botões de ajuste V FOLD e H FOLD no espelho escamoteável, levante a imagem de volta e preencha a área de luz ativa.
11. Usando o controle deslizante de Rotação no integrador, gire o integrador para reduzir as sombras na imagem.

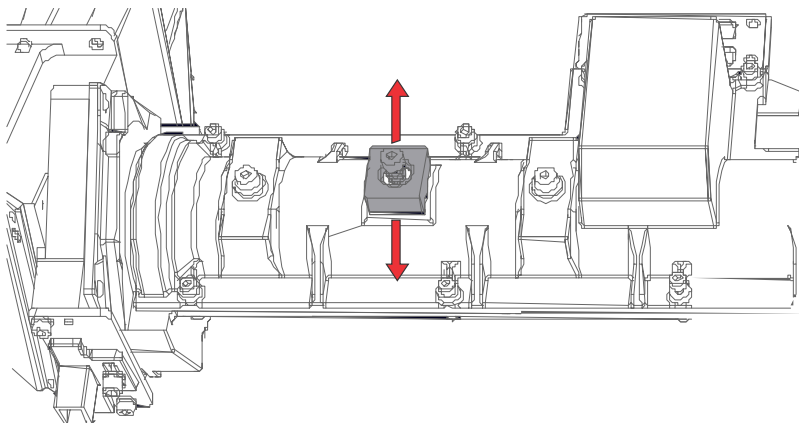

12. Verifique a qualidade da imagem.
13. Conforme necessário para preencher a imagem, faça ajustes finos no espelho escamoteável, rotação do integrador e foco do integrador.

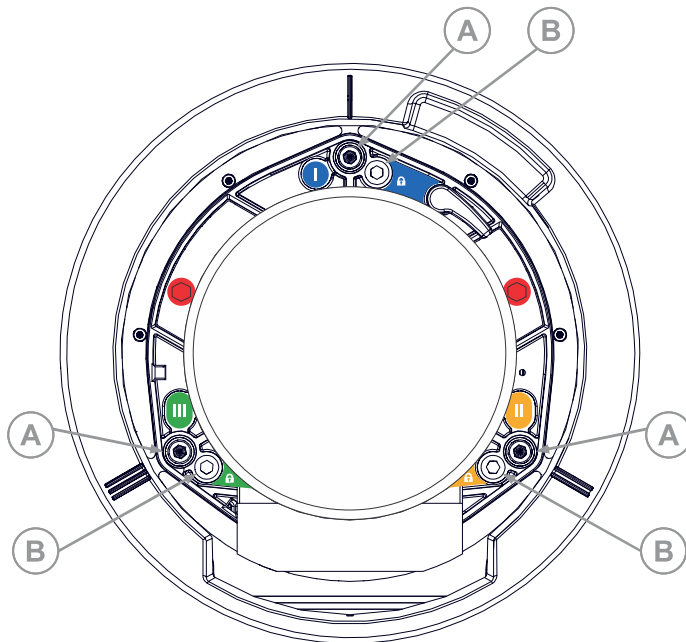

4. Para soltar os três parafusos de regulagem (B) no suporte da lente, use uma chave sextavada de 5 mm.
Os parafusos de regulagem devem ser parafusados várias voltas para evitar contato com a placa de suporte da lente interna.
5. Para sintonia fina do foco do padrão reticulado **I**, ajuste o parafuso de ajuste apropriado (A) até a imagem reticulada ficar em foco com distorção mínima.

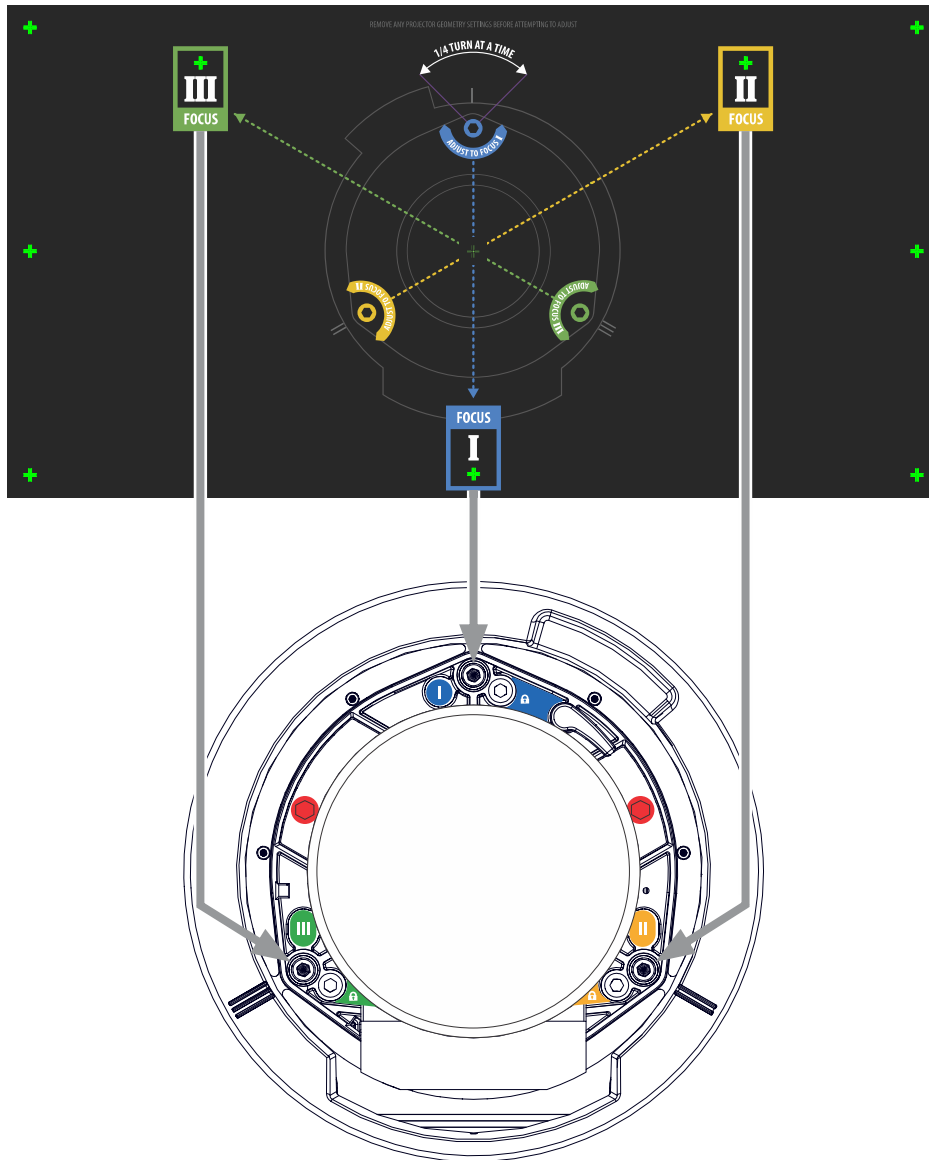

6. Para sintonia fina do foco do padrão reticulado **II**, ajuste o parafuso de ajuste apropriado até a imagem reticulada ficar em foco com distorção mínima.
7. Para sintonia fina do foco do padrão reticulado **III**, ajuste o parafuso de ajuste apropriado até a imagem reticulada ficar em foco com distorção mínima.
8. Repita os passos de 5 a 7 conforme necessário até que todos os padrões de retícula estejam em foco nítido igual.
 - Se o eixo óptico estiver aceitável, continue para o passo 11.
 - Se o eixo óptico parecer não estar convergindo para um nível aceitável de qualidade de imagem, ou se a lente não focalizar na faixa correta das distâncias de throw, siga para o passo 9.
9. Para recuperar aproximadamente o eixo óptico original de fábrica, posicione os três parafusos de ajuste rente com a frente da placa de suporte da lente e em contato com a placa de suporte da lente interna.

Isso pode exigir o ajuste tanto dos parafusos de regulagem como dos de ajuste.

10. Se for necessário fazer algo adicional, repita os passos de 2 a 9.
11. Trave os parafusos de regulagem e verifique novamente a qualidade do eixo óptico.
Aperte os parafusos de regulagem com 2,1 Nm para garantir que não se mexam.

Ajuste da convergência do DMD


Ocorre um problema de convergência quando uma ou mais cores projetadas (vermelho, verde e azul) aparecem desalinhadas quando examinadas com um padrão de teste de convergência.


As três cores devem se sobrepor para formar linhas brancas puras em toda a imagem e uma ou mais cores individuais mal convergidas podem aparecer adjacentes a algumas ou a todas as linhas.

Ao ajustar a convergência, você está ajustando vermelho e verde para azul.




Se você usar óculos com lentes corretivas ao fazer esse ajuste, certifique-se de que você esteja visualizando o padrão de teste em um ângulo reto através do eixo óptico dos seus óculos, e não de uma perspectiva inclinada ou em ângulo. Isso evita um efeito prismático que pode parecer alterar a convergência ao visualizar em ângulo.

1. Antes de ajustar a convergência do DMD, certifique-se de que o projetor atingiu um estado operacional uniforme. Se estiver passando de um padrão de teste branco ou brilhante para um padrão de teste de convergência escuro, ou se estiver esquentando o projetor depois de uma parada, espere 15 minutos para a estabilização de forma que a parte óptica possa atingir um estado uniforme.
2. Na barra de tarefas direita, toque em **Test Patterns** (Padrões de teste). 
3. Selecione o padrão de teste **RGB-2K-Convergence (Convergência RGB-2K)** e exiba-o em tela cheia.

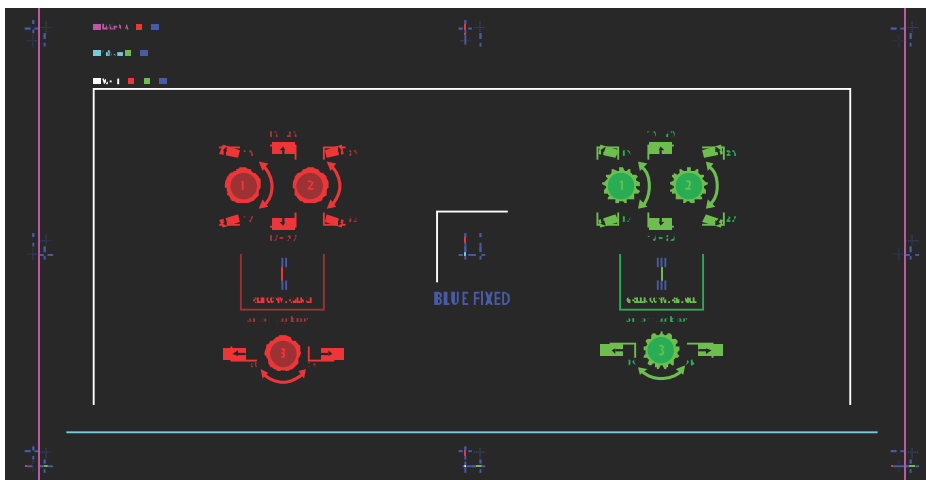

4. Abra a Porta de serviço na lateral do projetor.
5. Para ajustar os botões de convergência, use a chave de 3 mm incluída com o projetor.
Se estiver ajustando à mão sem usar a ferramenta, puxe para fora os botões de ajuste de convergência para acioná-los.

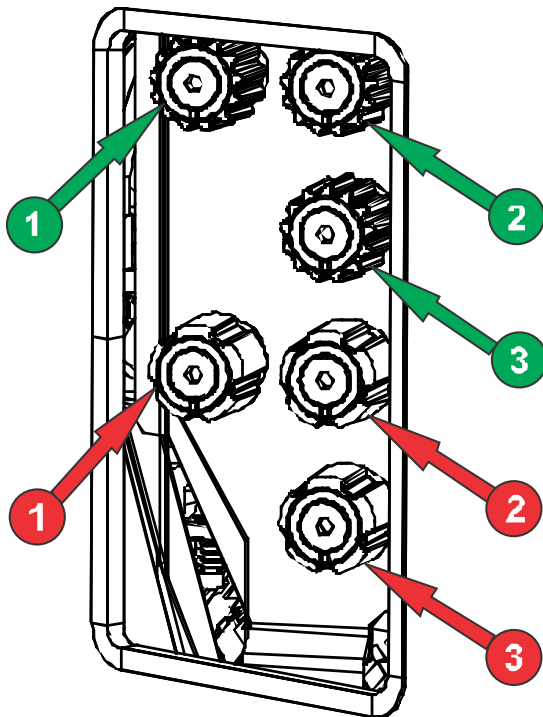

6. Use o padrão de teste de convergência para auxiliar no ajuste das linhas horizontais e verticais.

Os ajustes horizontais são controlados ajustando-se o botão 3.

A convergência vertical e rotação são controladas ajustando-se os botões 1 e 2. A Christie recomenda girar um único botão no máximo um quarto de volta antes de ajustar o segundo botão um quarto de volta. Por exemplo, se estiver usando só uma mão, gire o botão esquerdo um quarto de volta e então o botão direito um quarto de volta, e assim por diante. Ajustar um único botão para ajuste vertical ou rotacional até o extremo antes de ajustar o segundo botão pode causar o engripamento do mecanismo de convergência.

7. Quando terminar, empurre para dentro os botões de ajuste de convergência para desativá-los.

Correção da cor na tela

Após a instalação, podem ser necessários mais ajustes de imagem para corrigir a cor na tela.

Os próximos passos podem incluir um arquivo de Dados da Gama de Cor Medida (MCGD) e configurar um arquivo de Tecnologia Pureformity Color™ para atingir a melhor uniformidade de cor e brilho.

Para mais informações sobre como gerenciar as configurações de cor, consulte *CP2315-RGB User Guide (P/N: 020-102768-XX)*.

Regulamentar

Este produto está em conformidade com as mais recentes regulamentações e normas referentes a requisitos de segurança de produto, ambientais e de compatibilidade eletromagnética (EMC).

Segurança

- CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1-07 - Equipamentos de Tecnologia da Informação – Segurança – Parte 1: Requisitos Gerais
- ANSI/UL 60950-1 - Equipamentos de Tecnologia da Informação – Segurança – Parte 1: Requisitos Gerais
- IEC 60950-1 IEC/EN 60950-1 - Equipamentos de Tecnologia da Informação – Segurança – Parte 1: Requisitos Gerais
- IEC 62471 - Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas
- ANSI Z136.1 (2014) – Segurança de Lasers
- IEC/EN 60825-1 – Segurança de Produtos de Laser – Parte 1: Classificação e Requisitos de Equipamentos
- IEC/EN 62471-5 - Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas - Parte 5: Projetores de imagens

Compatibilidade eletromagnética

Emissões

- FCC CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A - Irradiadores não intencionais
- CAN ICES-003 (A)/NMB-003 (A) - Equipamentos de Tecnologia da Informação (Inclusive Aparelhos Digitais) - Limites e Métodos de Medição
- CISPR 32/EN 55032, Classe A - Compatibilidade Eletromagnética de Equipamentos de Multimídia – Requisitos de Emissão
- IEC 61000-3-2/EN61000-3-2: Limites para Emissões de Correntes Harmônicas
- IEC 61000-3-3/EN61000-3-3: Limitações de Mudanças de Tensão, Variações de Tensão e Flicker

Imunidade

- CISPR 24/EN55024 Requisitos de EMC - Equipamentos de Tecnologia da Informação

Ambiental

Diretiva UE (2011/65/EU) sobre a restrição dos usos de certas substâncias nocivas (RoHS) em equipamentos eletroeletrônicos e as alterações oficiais aplicáveis.

Regulamentação UE (CE) Nº 1907/2006 sobre o registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH) e as alterações oficiais aplicáveis.

Diretiva UE (2012/19/UE) sobre detritos e equipamentos eletroeletrônicos (WEEE) e as alterações oficiais aplicáveis.

Portaria nº 32 (01/2016) do Ministério do Setor de Informática da China (juntamente com 7 outras agências governamentais) sobre o controle da poluição causada por produtos eletrônicos de informática, limites de concentração de substâncias perigosas (GB/T 26572 - 2011) e as exigências aplicáveis de marcação de produtos (SJ/T 11364-2014).

Corporate offices

Christie Digital Systems USA, Inc.
Cypress
ph: 714 236 8610

Christie Digital Systems Canada Inc.
Kitchener
ph: 519 744 8005

Worldwide offices

Australia
ph: +61 (0) 7 3624 4888

Brazil
ph: +55 (11) 2548 4753

China (Beijing)
ph: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)
ph: +86 21 6278 7708

France
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
ph: +49 2161 664540

India
ph: +91 (080) 6708 9999

Japan (Tokyo)
ph: 81 3 3599 7481

Korea (Seoul)
ph: +82 2 702 1601

Mexico
ph: +52 55 4744 1790

Republic of South Africa
ph: +27 (0)11 510 0094

Russian Federation
and Eastern Europe
ph: +36 (0) 1 47 48 100

Singapore
ph: +65 6877 8737

Spain
ph: +34 91 633 9990

United Arab Emirates
ph: +971 4 3206688

United Kingdom
ph: +44 (0) 118 977 8000

United States (Arizona)
ph: 602 943 5700

United States (New York)
ph: 646 779 2014

Independant sales consultant offices

Italy
ph: +39 (0) 2 9902 1161



For the most current technical documentation, visit www.christiedigital.com.

